



未来志向、世界の一流技術を求めて、今を革新する

計測技術

株式会社レックス

簡易取扱説明書



振動レベル計 VM-53A

©REX CO.,LTD.

1. 測定条件

- 測定時間：10m
- 周波数重み特性：A 20 ~ 100dB レンジ
- 動特性：FAST AUTO2

2. 測定準備


1. 本体・ピックアップケーブル・ピックアップを接続します。




2. POWER キーを長押しして電源をいれます。




3. X・Y・Zのレベルレンジキーを押して、ディスプレイに「UNDER」・「OVER」が表示しないレンジにします。

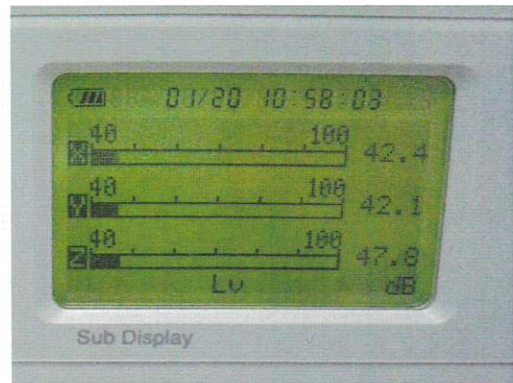


4. OutputCAL キーを押し、数値がレンジの上限を表示することを確認します (レンジが 40 ~ 100 なら 100.0dB を表示)。再度 OutputCAL キーを押し、測定画面に戻します。

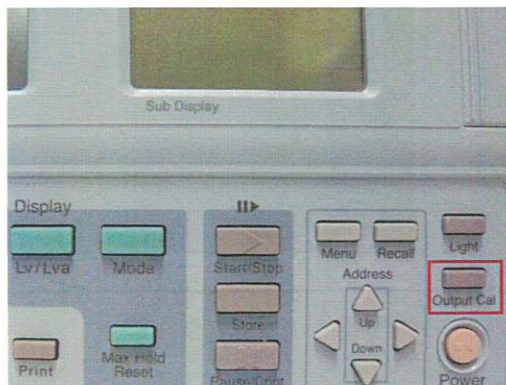

5. Menu キーを1度押してメニュー画面を開き、Meas.time を10min に設定します。


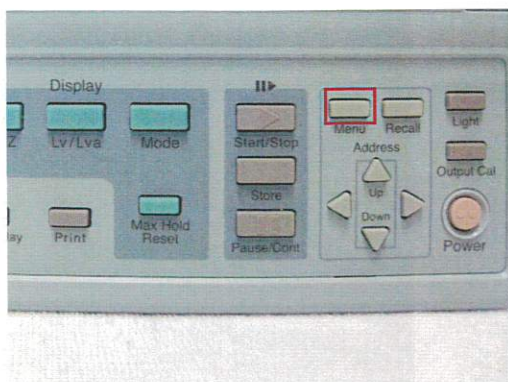


6. Menu キーを押して2 ページ目の< Store >を開き、Store Mode を Auto2 に設定します。

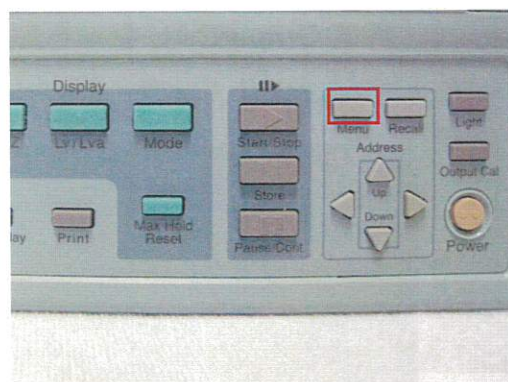



注記 File name は任意

7. Menu キーを押して4 ページ目の< Memory >を開き、Address キーを使って現在の日時を入力します。そして、再度 Menu キーを押して測定画面に戻ります。

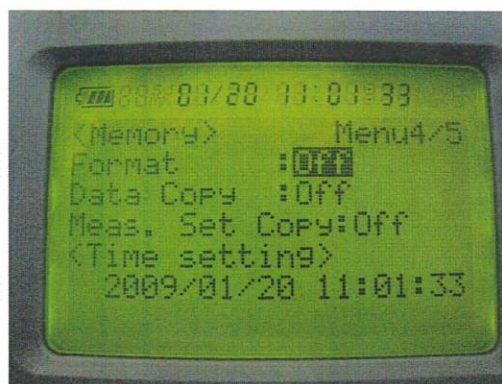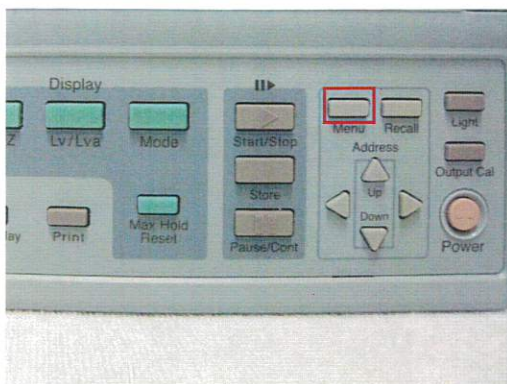


3. 測定開始



1. Store キーを1度押します。この時、画面中に Store が点滅していることを確認してください。

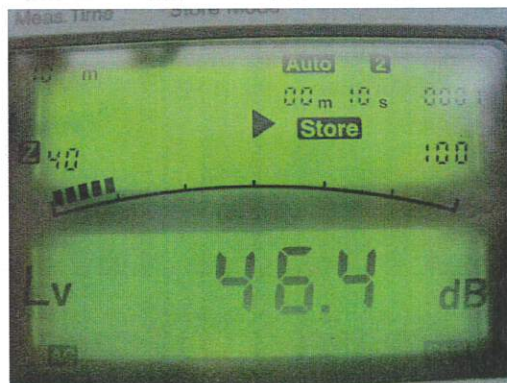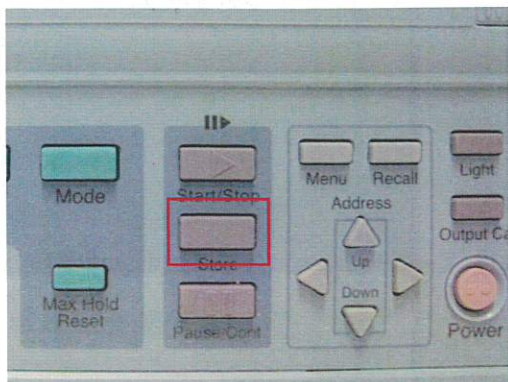


2. 再度 Store を押します。

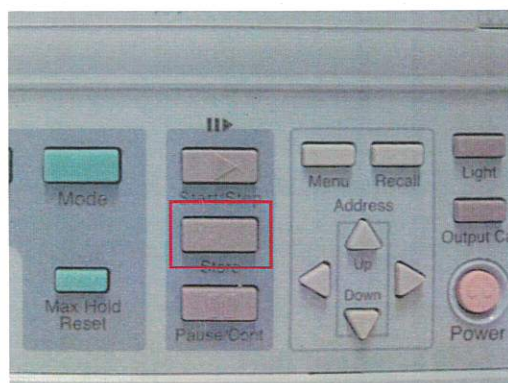

3. Recall キーを押して表示させたいデータファイルを Address キーで選択し、再度 Recall キーを押します。Mode キーを使って任意のデータを表示させていきます。

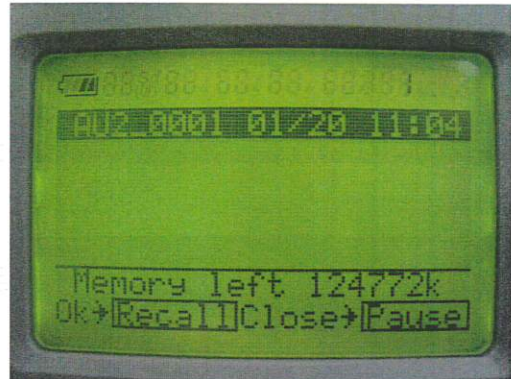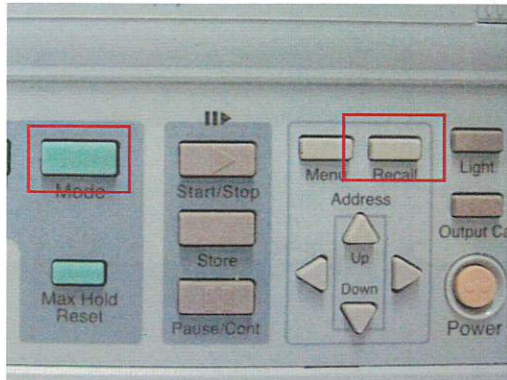

4. Pause キーを 2 度押して測定画面に戻ります。

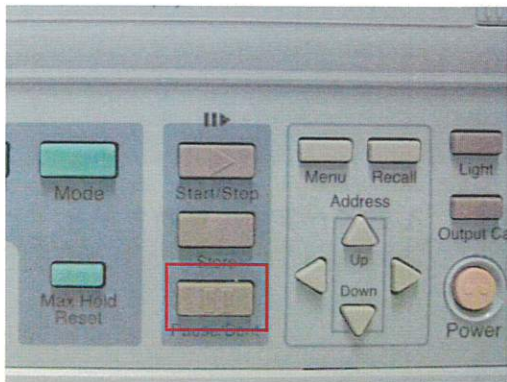

4. データをパソコンで見る




1、測定している状態の場合は、Storeキーを押し、測定を終了します。



2、電源を消します。



3、電源が完全に切れたあと、本体側面から、CFカードを取り出します。

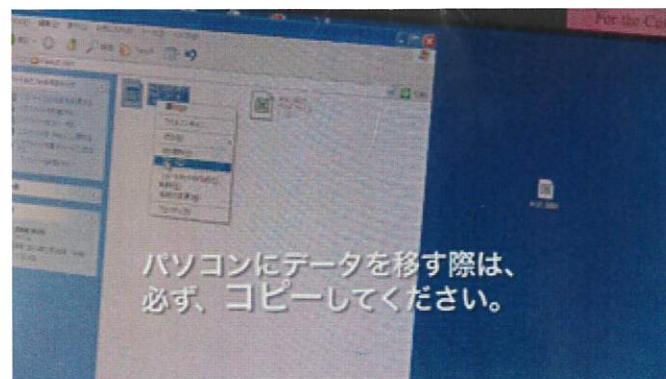


4、CFカードとパソコンを接続します。データをパソコンに移す際は、必ずコピーしてください。



5、パソコンに移したデータの拡張子RVDからcsvに変更します。





6、変更後、エクセルで開くことができます。

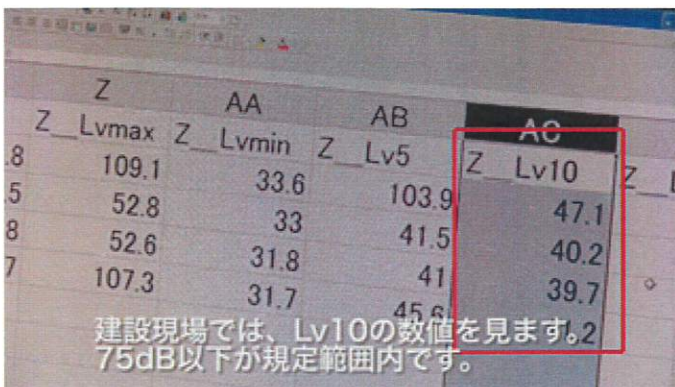



7、建設現場では、Lv10の数値を見ます。75dB以下が規定範囲内です。

データを見よう



はDVD-Rのデータをパソコンで見る

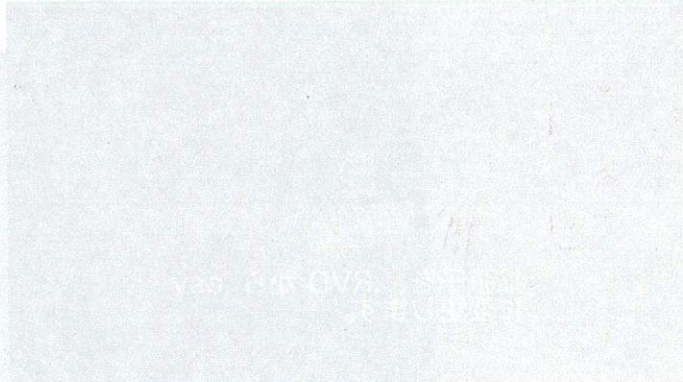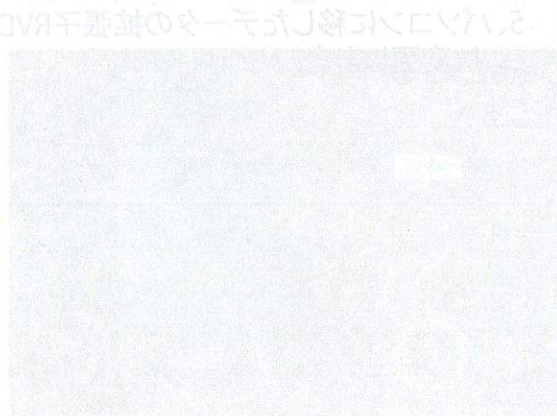

このソフトは、DVD-Rのデータをパソコンで見るためのソフトです。

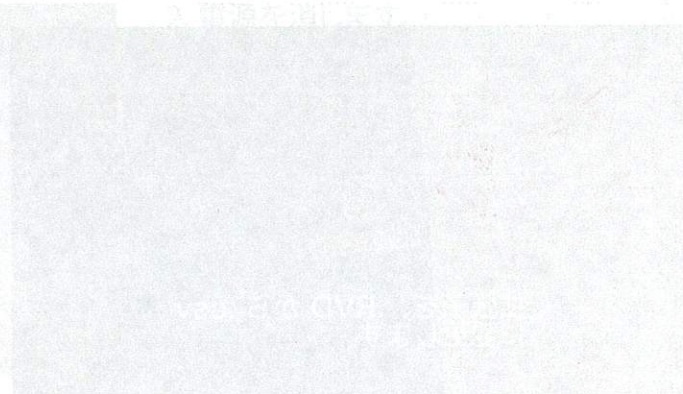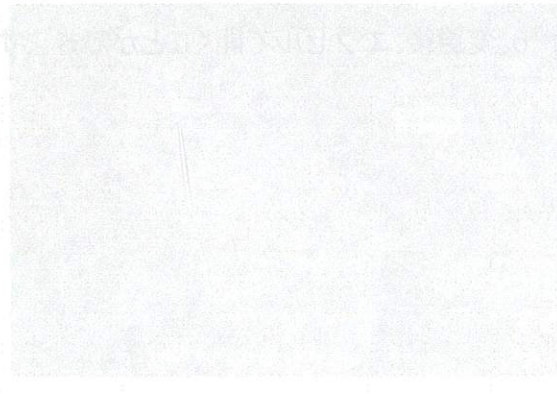

このソフトは、DVD-Rのデータをパソコンで見るためのソフトです。

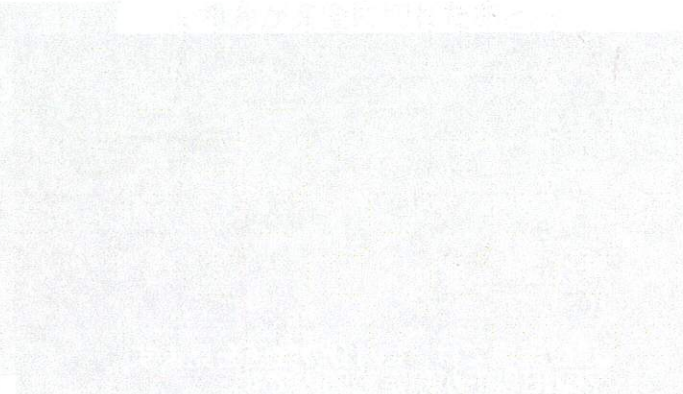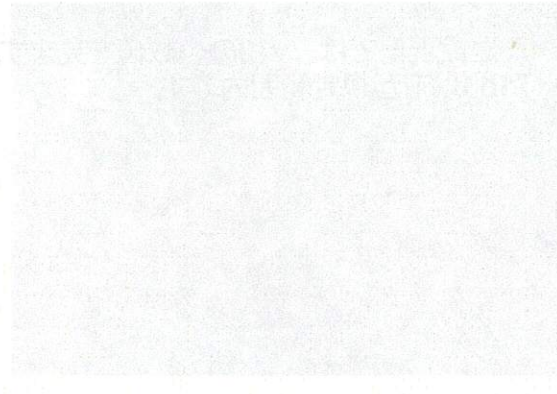

このソフトは、DVD-Rのデータをパソコンで見るためのソフトです。



未来志向、世界の一流技術を求めて、今を革新する

計測技術

株式会社レックス

株式会社レックス

〒662-0934
兵庫県西宮市西宮浜3丁目29番
TEL 0798-38-6363 FAX 0798-38-6300
<http://www.rex-inc.co.jp/>